

CD/USB 接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前详细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

适用机型	适用固件版本 → 升级的版本	升级程序文件名称 (容量)
KDC-BT530U (亚洲), KDC-BT23, KDC-BT275U, KDC-BT350U, KDC-BT430U, KDC-MP375BT, U340BT	Ver V116 或更早 → V117	te1806k.krm (6.93 MB)
KDC-BT530U (欧洲), KDC-BT33, KDC-BT375U, KDC-BT630U, KDC-X303, KMR-D375BT, U380BT	Ver V116 或更早 → V117	te1803k.krm (6.93 MB)
KMM-BT225U, KMM-BT250U, KMM-BT205, U340BMS	Ver V111 或更早 → V112	te1833k.krm (6.93 MB)
KMR-M325BT, KMM-BT325U, KMM-BT325, KMM-BT305	Ver V110 或更早 → V111	te1840k.krm (6.93 MB)
KMM-X503, KMM-BT525HD	Ver V106 或更早 → V107	te1841k.krm (6.93 MB)
KDC-BT730DAB	Ver V111 或更早 → V112	te1820e.krm (6.93 MB)
KMM-BT505DAB, KMR-M505DAB	Ver V108 或更早 → V109	te1842e.krm (6.93 MB)



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 步骤1 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 步骤2 升级固件。(大约需要3分钟。)
重置CD/USB接收机。
- 步骤3 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

- 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
- 将升级程序复制到USB存储器的最高层级。



- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

- 按下[SRC]按钮，选择“STANDBY”(待机状态)。
- 按下[VOL]旋钮进入功能模式。
显示“FUNCTION”/“DISPLAY”。
- 转动[VOL]旋钮，显示“SYSTEM”，然后按下[VOL]旋钮。
- 转动[VOL]旋钮，显示“F/W UPDATE”，然后按下[VOL]旋钮。
- 转动[VOL]旋钮，显示“UPDATE SYSTEM”，然后按下[VOL]旋钮。
显示当前的固件版本。

固件升级步骤

- 将升级程序媒体与CD/USB接收机连接。
- 当播放音响文件或出现“NO MUSIC”(无音乐)的显示时，按下[SRC]按钮，选择“STANDBY”(待机状态)。
- 按下[VOL]旋钮进入功能模式。
显示“FUNCTION”/“DISPLAY”。
- 转动[VOL]旋钮，显示“SYSTEM”，然后按下[VOL]旋钮。
- 转动[VOL]旋钮，显示“F/W UPDATE”，然后按下[VOL]旋钮。
- 转动[VOL]旋钮，显示“UPDATE SYSTEM”，然后按下[VOL]旋钮。
- 再次按下[VOL]旋钮。
显示“FILE CHECK”。
- 转动[VOL]旋钮，显示“YES”(是)，然后按下[VOL]旋钮。
升级开始，并且显示“UPDATING”(升级)。升级应在**大约3分钟**后结束，并且在结束后显示“COMPLETED”(完成)。
- 本接收机自动重新启动。
固件升级生效。
- 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。



如果显示“NO FILE”(没有文件)

- 检查升级程序是否位于最高层级。
- 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。
- 如果“WAIT”(等候)显示超过5分钟，则固件升级可能失败。在这种情况下，请检查以下项目
 - 拔出USB存储并重新插入。
 - 检查您的USB存储是否有安全功能。如果有，则请使用不带有安全功能的USB存储。
 - 您的USB存储可能出现问题。请使用另一USB存储进行升级。
 - 固件未能成功下载并复制至USB存储。请再次对其进行下载并复制。

注意事项

- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。