

# 2013 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

## 简介

- 本文介绍了2013导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2013导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

## 适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

DNX4230TR

## 适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级：

版本 120/11.0.2 或更早

请确认固件版本应为 Ver.120/11.0.2 或者更早。关于确认固件版本的方法，请参照下列“查阅固件版本”。

使用本升级程序可将固件版本升级为“V121/11.0.2”。

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

### 1. 从网站下载升级程序。

对于USB存储器-1

2. 将下载的文件 (“DAB\_V121.zip”) 解压缩。

3. 将解压后的文件 (13\_dab\_module\_V121.bin) 复制到 **USB存储器-1** 的最高层级。

对于USB存储器-2

4. 将下载的文件 (“DAB\_C11.0.2.zip”) 解压缩。

5. 将解压后的文件 (“13\_dab\_cayman1\_16.bin” 和 “13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin”) 复制到 **USB存储器-2** 的最高层级。

### 重要信息

- 请准备两个USB存储器。如果您仅能准备一个USB存储器，请复制第1份文件并升级固件。然后对第2份文件重复执行相同程序。如果您将两份文件复制到同一个USB存储器中，则可能会导致错误及升级失败。
- 如果出现错误信息，请从USB存储器-1中删除 “13\_dab\_cayman1\_16.bin” 和 “13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin” 文件，然后升级固件。



- 建议使用USB存储器作为升级媒体。
- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

## 查阅固件版本


1. 按下 [Menu]。按下 [SET-UP (设置)] 图标显示Setup Menu(设置选单)画面。



2. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。



3. 确认版本。

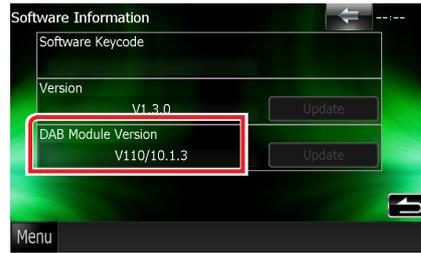

## 程序升级


1. 连接 **USB存储器-1**。

2. 如果播放音响文件、或者显示“No Media File”(无媒体文件)，按下[Menu]按钮，然后选择“STANDBY”(待机状态)。

3. 按下 [SETUP] 图标显示Setup Menu (设置选单)画面。

4. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。

5. 按 [Update] (升级)开始升级。(USB存储器-1：大约需要2分钟，USB存储器-2：大约需要10分钟)

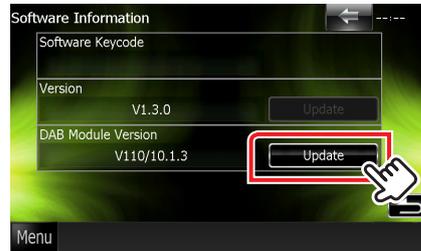

**小心：**画面可能出现数秒钟的空白。

在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

6. 显示“Update completed”(升级完成)画面后，拔出USB存储器。

7. 按住<MENU>按钮切断电源。

8. 按下<MENU>按钮。

9. 连接 **USB存储器-2**，并且重复步骤2至8。

10. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。  
如果显示“V121/11.0.2”，则固件版本升级成功。

## 注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。