

2015 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2015导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2015导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

DDX672BH	DDX615WBTM	DDX615WBT	DDX6015BTR
DDX6015BT	DDX492	DDX415BTM	DDX415BT
DDX4015DAB	DDX4015BTR	DDX4015BT	DDX392
DDX372BT			

适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级：

版本0101或更早

请确认固件版本应为Ver.0101或者更早。关于确认固件版本的方法，请参照下列“查阅固件版本”。

使用本升级程序可将固件版本升级为“Ver.0200”。

操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。（大约需要20分钟。）对本机复位。
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。





- 建议使用USB存储器作为升级媒体。
- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 触按[SETUP]显示首页选单画面。



2. 触按[System Information]显示系统信息画面。

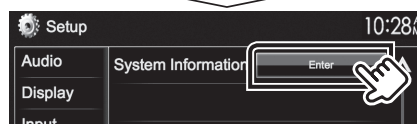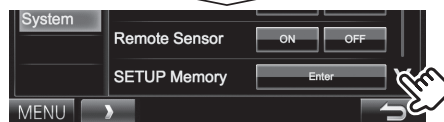


3. 确认版本。



程序升级

1. 触按[SETUP]显示首页选单画面。
2. 触按[System Information]显示系统信息画面。
3. 触按[Update]。

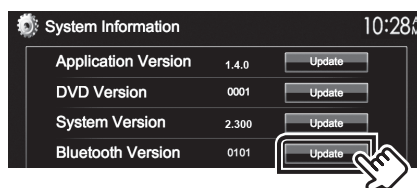

4. 连接USB存储器开始升级。（大约需要20分钟。）

小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

5. 系统重新启动和软件升级画面
6. 显示“Update completed”画面后，拆除USB存储器。
7. 对本机复位。
8. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。
如果显示“Ver. 0200”，固件升级成功完成。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。