

2019 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2019导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2019导航 / 多媒体接收机将无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

适用机型	适用固件版本 → 升级的版本
DNX996XR	Ver. 1.8.0009.3700 或更早 → 1.9.0009.3700
DNX9190DABS (欧洲)	Ver. 1.8.0009.3800 或更早 → 1.9.0009.3800
DNX9190DABS (大洋洲), DNX9190S, DNX9190SM	Ver. 1.8.0009.3900 或更早 → 1.9.0009.3900
DNX7190DABS, DNX5190DABS, DNX576S, DNR476S, DNR4190DABS, DNX419DABS, DNR3190BTS	Ver. 1.8.0009.4000 或更早 → 1.9.0009.4000
DNX696S	Ver. 1.8.0009.4100 或更早 → 1.9.0009.4100
DNR876S	Ver. 1.8.0009.4600 或更早 → 1.9.0009.4600



· 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。


操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。(大约需要6分钟。)
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。


1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。

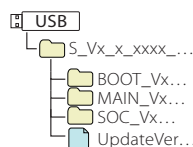


- USB存储器
文件系统: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本


1. 按下<MENU>按钮。

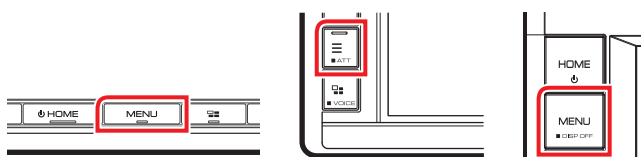


2. 触按[SETUP] (设置)。



3. ① 触按[Special] (特别)。
② 触按[Software Information] (软件信息)。


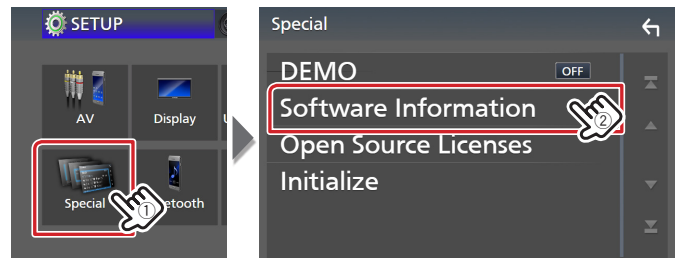


4. 确认版本。

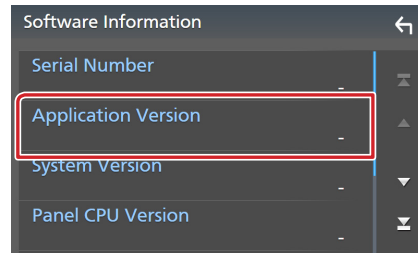

程序升级

1. 连接USB存储器。
确认信息出现。
2. 触按[Yes] (是) 开始升级。(大约需要6分钟。)

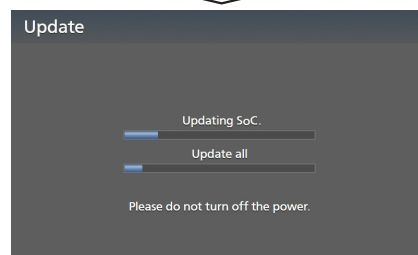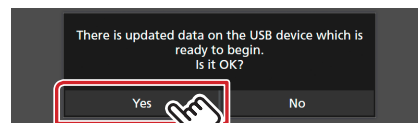

小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

3. 系统重新启动和软件升级画面
4. 显示“Update completed.” (升级完成。)画面后，拆除USB存储器。
5. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。
如果显示“1.9.0009.xx00”，固件升级成功完成。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航/多媒体接收机将可能无法使用。